


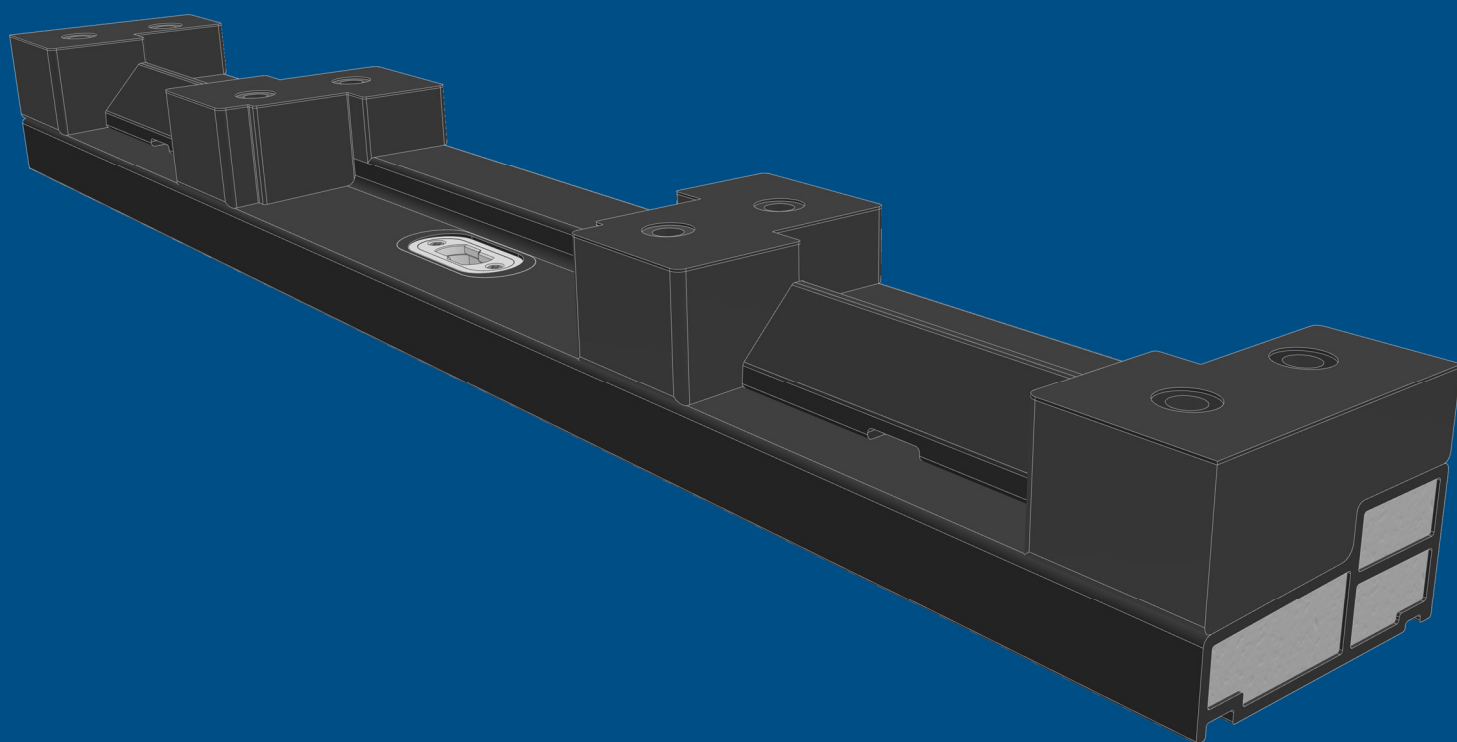

Handleiding

Reparatie onderdorpel


Algemene beschrijving

In de meeste gevallen zijn de Ekosiet glasvezelversterkte dorpelprofielen bij beschadiging goed te repareren. In deze handleiding staan de verschillende stappen beschreven voor het bereiken van een optimaal resultaat. Bij extreem grote beschadigingen zal de onderdorpel vervangen moeten worden. In dat geval kan contact opgenomen worden met onze werkvoorbereiding voor de mogelijkheden.

Reparatie dient in droge omstandigheden en tussen 10-25°C te worden uitgevoerd.

Benodigheden voor de reparatie:

- **Dorpel reparatieset 0.25 L** - *verkrijgbaar in de bestelapp*
- **Schuurpad en schuurpapier K120**
- **Scotch brite**
- **Spuitbus coating** - *verkrijgbaar in de bestelapp*
- **Spatel**

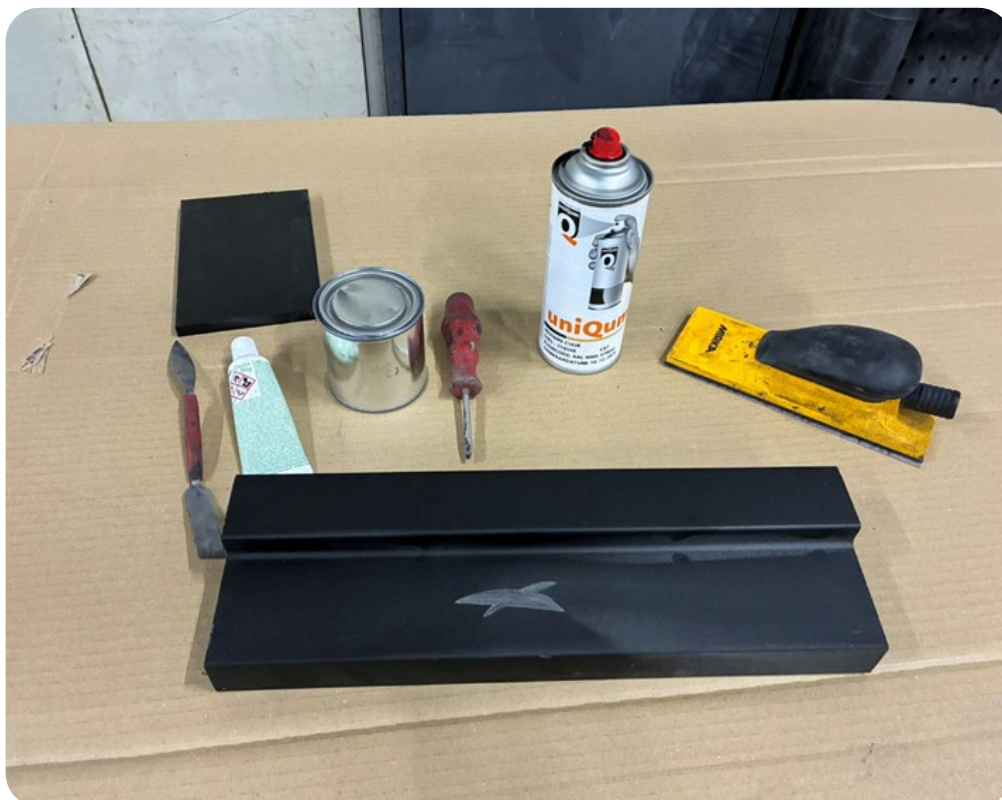

Reparatie handleiding


1. Beschadigde gedeelte vlakschuren en reinigen

Eventueel uitstekende delen verwijderen en/of vlakschuren. Daarna stofvrij maken, ontvetten en droog maken



2. Reparatie mortel aanmaken

De mortel en verharder goed mengen om gelijkmatige uitharding te garanderen

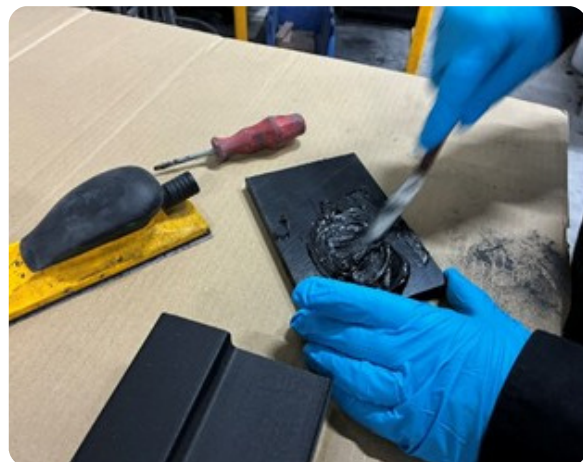

3. Mortel aanbrengen


De mortel netjes en gelijkmatig aanbrengen, dusdanig dat de beschadiging volledig is gevuld. Bij zeer grote beschadigingen het gat in het holle dorpelprofiel eerst opvullen met hout of een ander hard materiaal



Reparatie handleiding

4. Uitharden mortel

Afhankelijk van de hoeveelheid verharder en de omgevings-temperatuur kan dit enkele uren duren

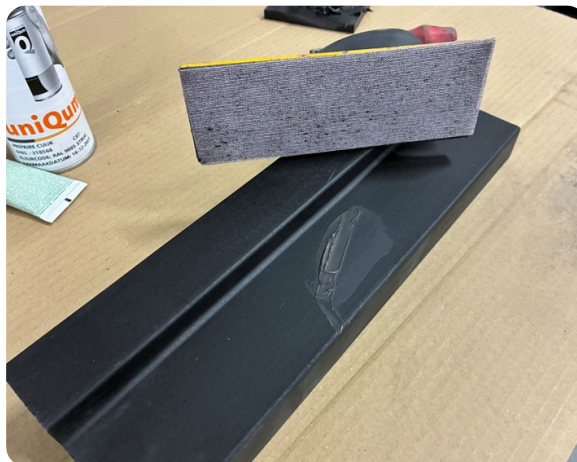


5. Schuren

Netjes vlak schuren met behulp van een vlakke schuurpad, daarna goed reinigen. De dorpel dient stofvrij en ontvet te zijn



6. Spuitbus schudden


Voor het goed verdelen van de structuur in de coating, dient de spuitbus goed geschud te worden

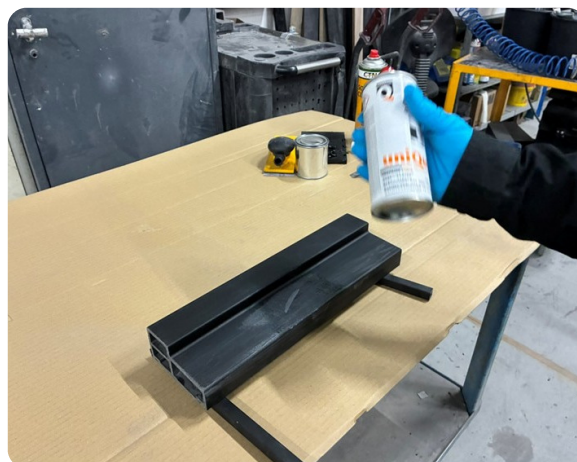

Reparatie handleiding

7. Spuiten coating

Netjes, dun en gelijkmatig spuiten voor een mooi resultaat. Eventueel nadat de coating droog is nogmaals schuren met Scotch brite en nogmaals spuiten

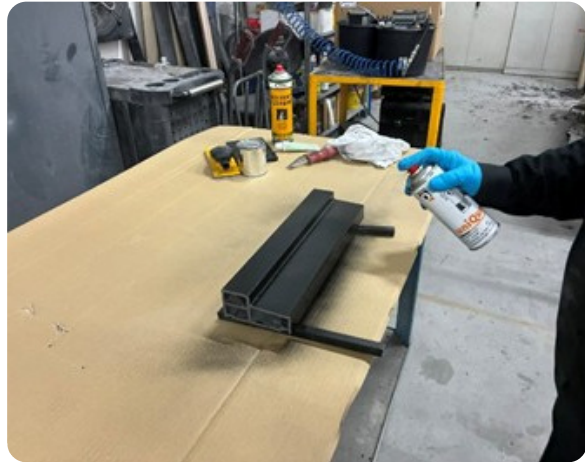



www.ekosiet.nl